

Comune di Bari
Regione Puglia

Fondazione
Apulia Film
Commission

APULIA FILM COMMISSION

La Puglia è tutta da girare.
Puglia, accende la cinepresa.

Restauero e Ristrutturazione
del Palazzo del Mezzogiorno -
Padiglione 81 della Fiera del Levante -
per la sede della

APULIA FILM HOUSE

progetto esecutivo



coordinamento generale progettazione
progettazione esecutiva architettonica:
arch. Mauro Saito
via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080 5093952 - saito@maurosaito.it
con: arch. Rosa Giacomobello, arch. Michele Liuzzi

progetto esecutivo struttura, interventi di miglioramento sismico,
coordinamento della sicurezza:
esse ingegneria s.r.l.
corso Vittorio Emanuele II, n. 111 - 70122 Bari - 080 5210493 - info@esseingegneria.it
ing. Nicola Stefanelli
arch. Micaela Pignatelli
con: geom. Paolo Dorati, Felice Di Chio, ing. Umberto Gallo,
geom. Mauro Modugno, ing. Giada Paolotti, ing. Giuseppe Sofia

impianti tecnologici e speciali, piano di manutenzione:
ing. Massimiliano Quarta
via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080 5093952 - quartaningegneria@gmail.com
con: ing. Sabatino Schifetto, ing. Roberto Sabato,
p.l. Francesco Di Pompa, ing. Nicola M. Ugenti

consulente per la museologia e le tecnologie audiovisive:
ing. Raphael Mayer Aboav
geologia: dott. geol. Antonino Grieco
indagini e diagnostica: Landinet di U. Calò & C. s.n.c.

responsabile unico del procedimento (Fondazione Apulia Film Commission)
dott. Silvio Maselli

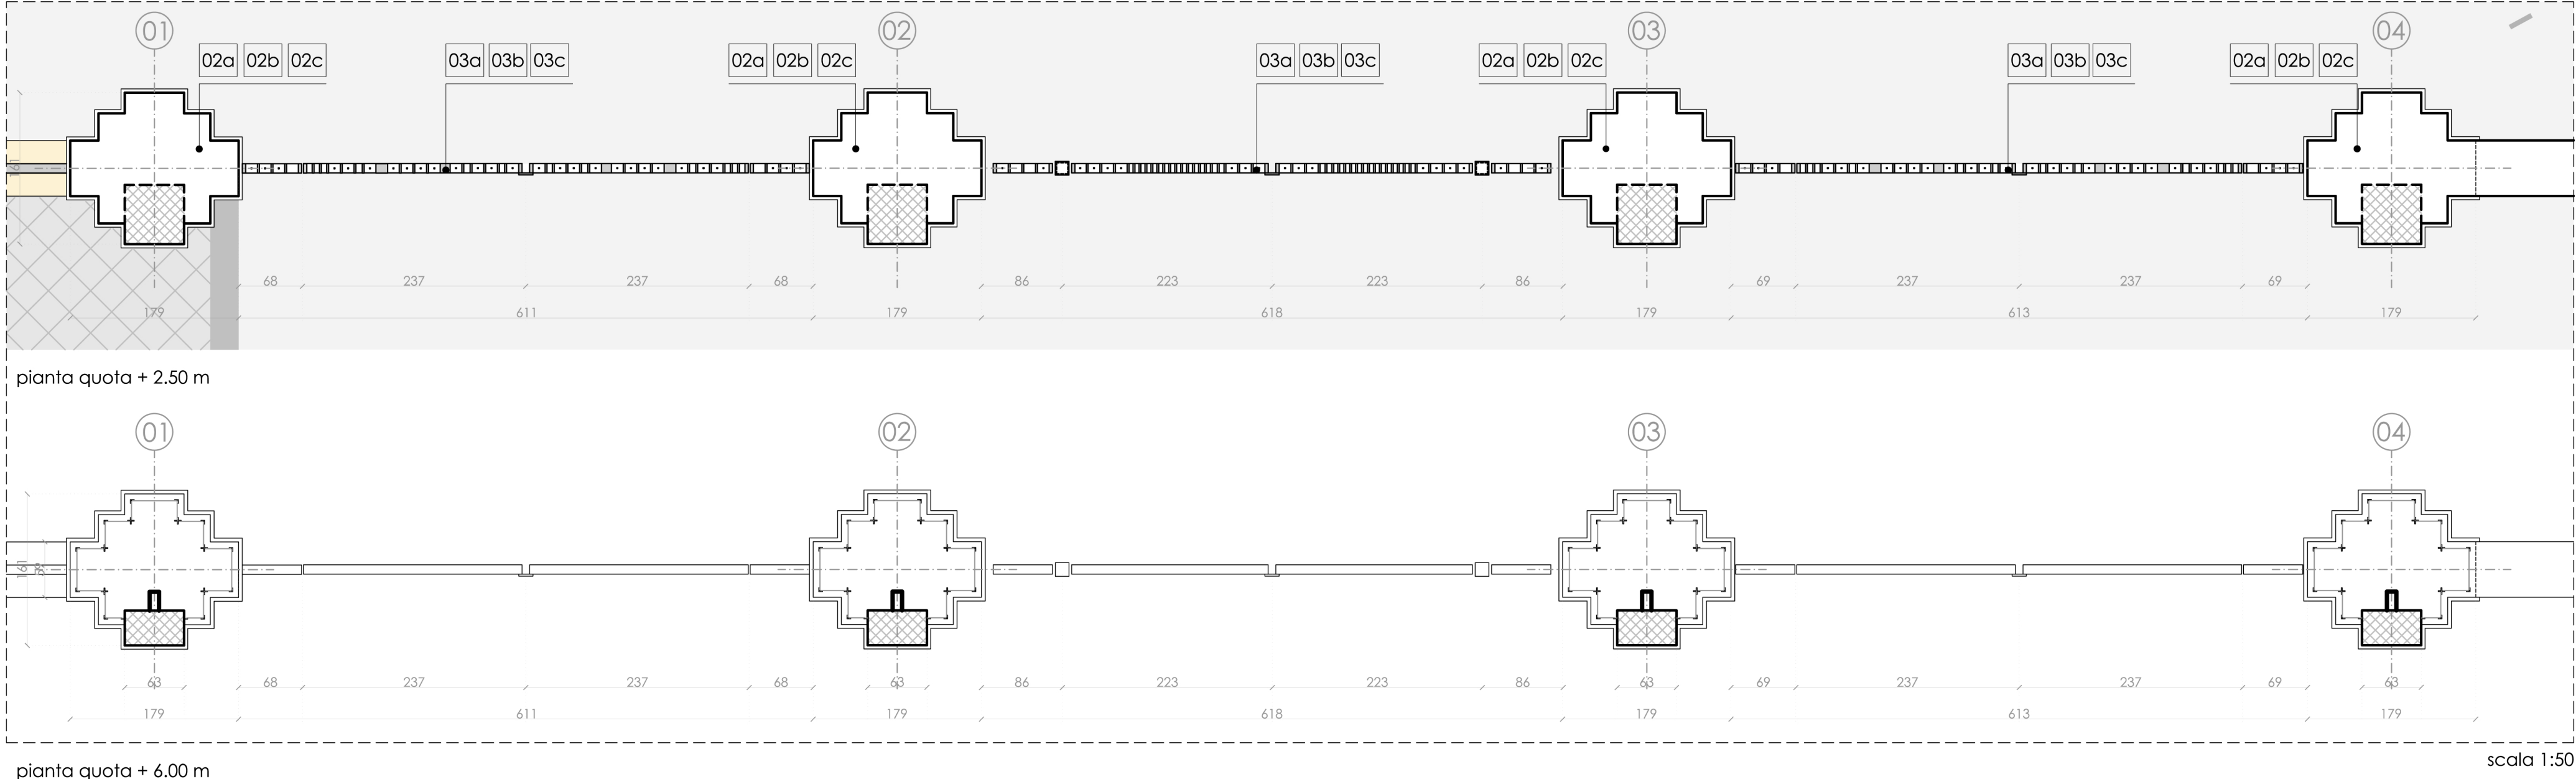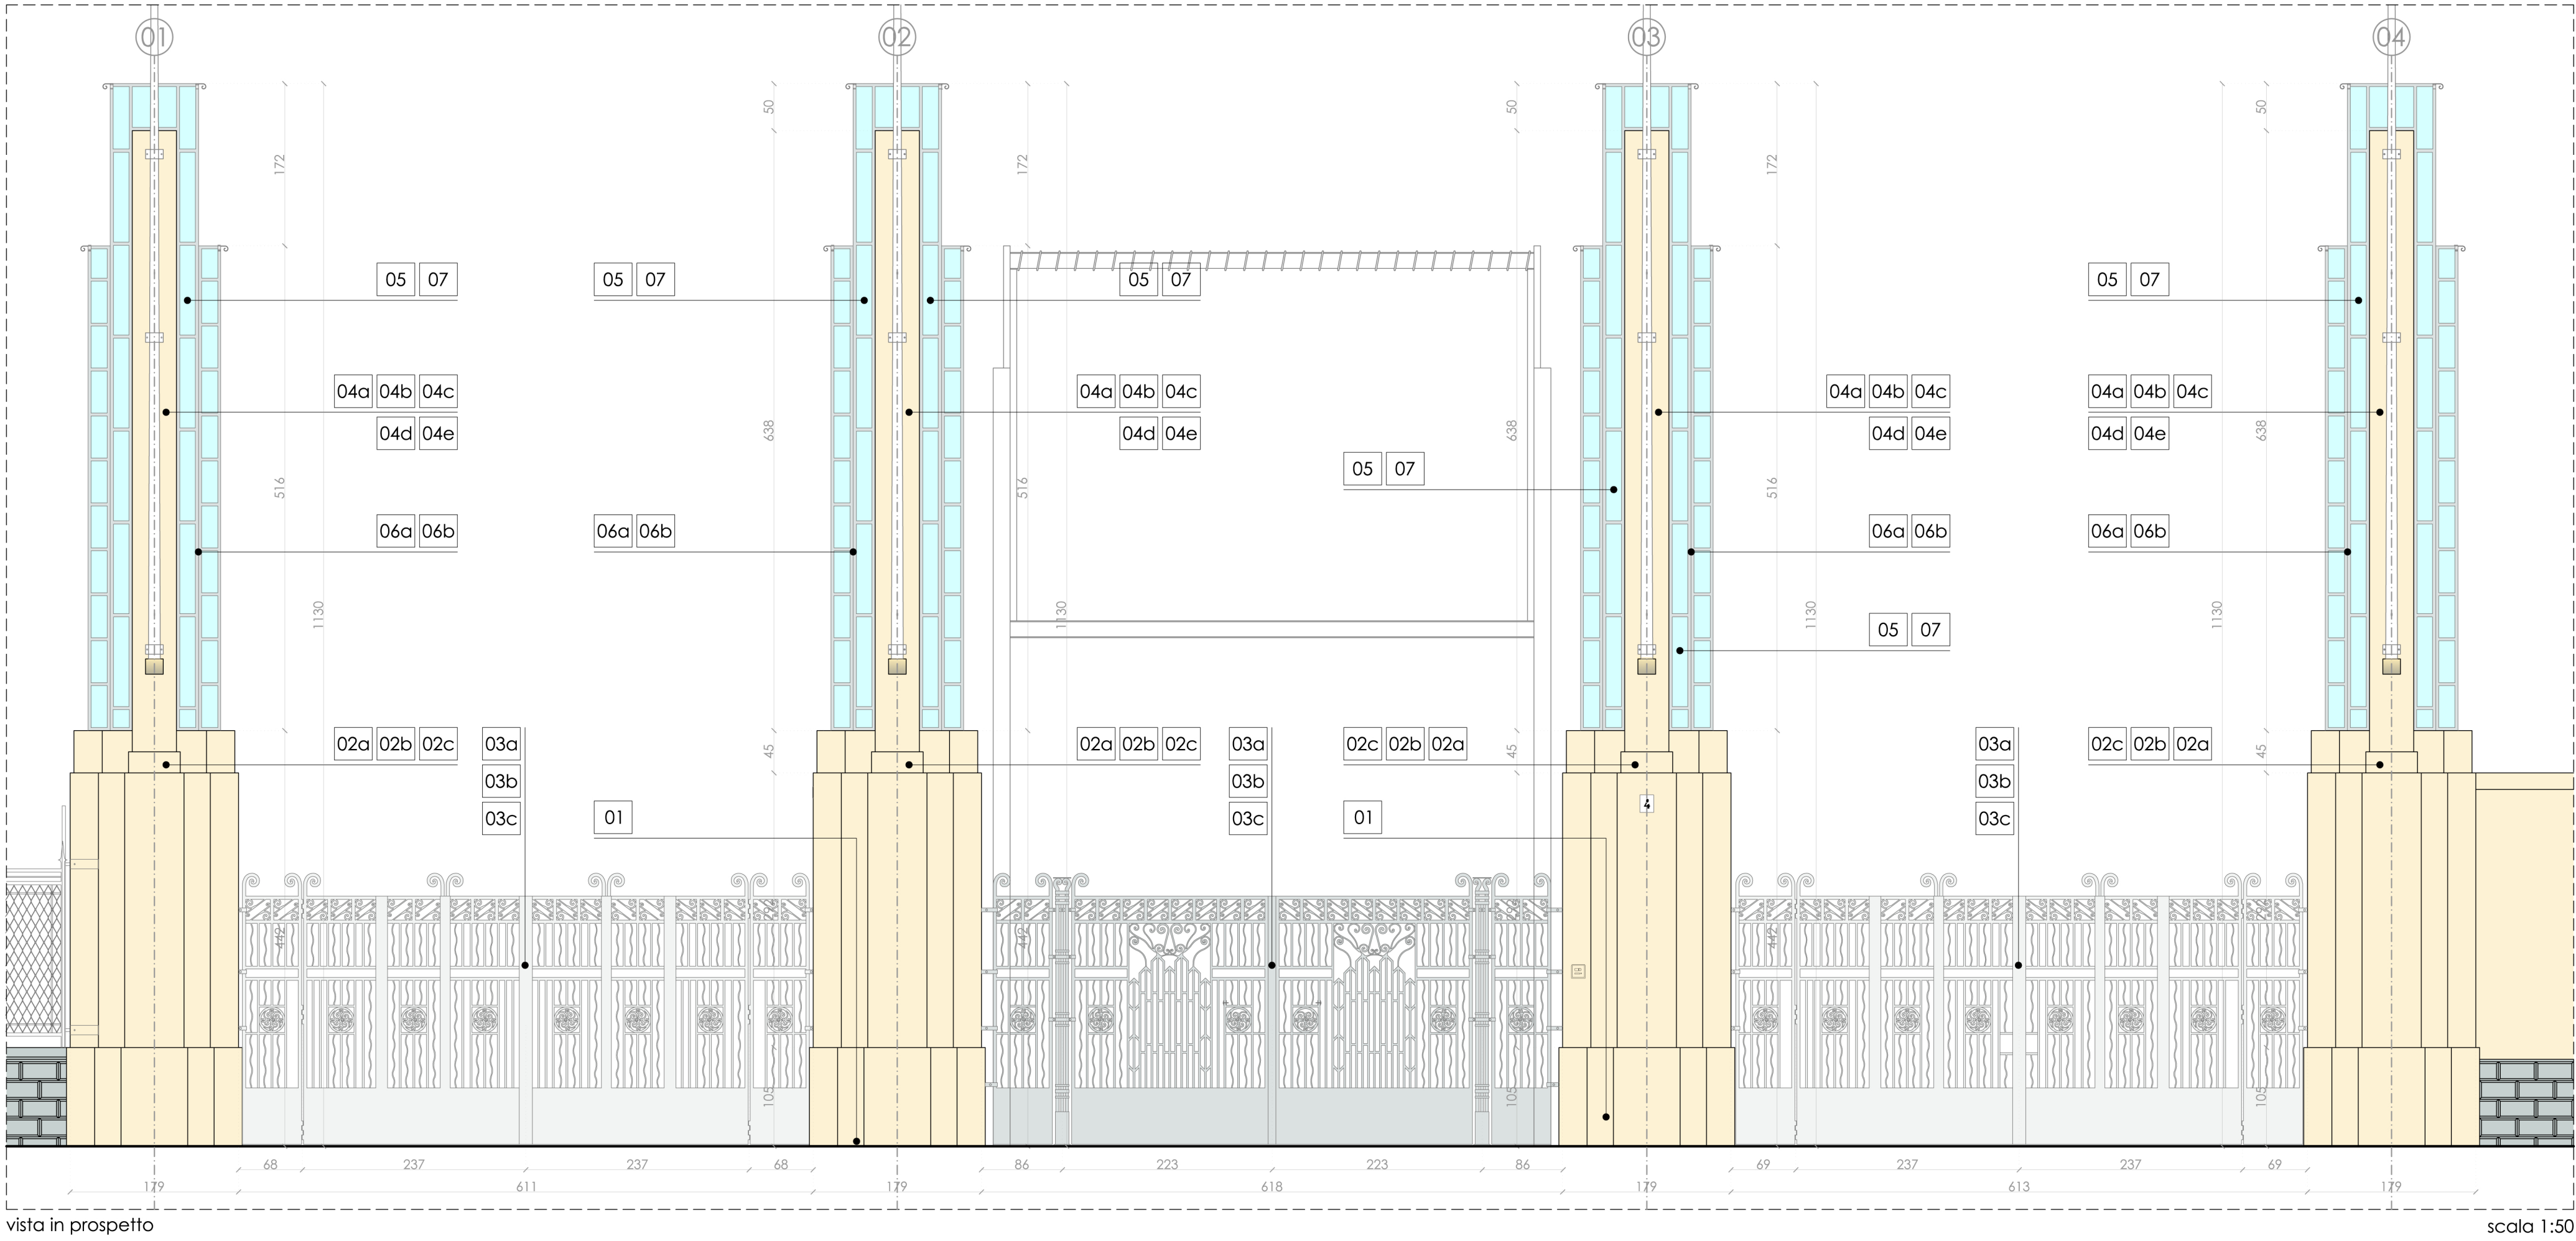

INTERVENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE E RESTAURO

1. RIMOZIONE DI TUTTE LE ERBE INFESTANTI
2. INTERVENTI SUGLI INTONACI E TINTEGGIATURE
 - a) Rimozione di tutte le parti ammalorate e/o in fase di distacco;
 - b) rifacimento degli intonaci rimossi mediante stesa, in più strati di intonaco a base di calce;
 - c) rifacimento delle tinteggiature mediante utilizzo di pitture a base di silicati con cromia similare all'esistente, previa campionatura da sottoporre all'approvazione della D.L.
3. REVISIONE DELLE CANCELLATE ESISTENTI
 - a) Carteggiatura delle vecchie vernici e spazzatura a mano delle zone ossidate ed integrazione delle parti mancanti;
 - b) eventuale sabbiatura delle parti metalliche per le zone più tenaci;
 - c) ciclo di pitturazione (preceduto da un intervento eventuale di reintegrazione di elementi metallici irrecuperabili), costituito da applicazione di pittura antiruggine in più mani e verniciatura a due passate con pittura ferro-micacea colore scuro del tipo opaco.
4. RIPRISTINO DI PARTI IN CLS
 - a) Demolizione di tutte le parti ammalorate e comunque male ancorate, di tutte le zone che alla battitura non diano garanzia di stabilità;
 - b) accurata spazzatura dei ferri di armatura, eliminando tutte le parti di calcestruzzo non ancorate alla struttura, nonché la ruggine e le parti minerali friabili, sia sulla parte a vista dei ferri che sul retro;

- a) protezione dei ferri di armatura mediante l'applicazione a pennello di due mani trattamento alcalizzante;
 - a) accurata bagnatura delle parti in calcestruzzo e ricostruzione a strati successivi dei profili originali, mediante applicazione di malta premiscelata strutturale;
 - e) rifacimento degli intonaci rimossi mediante stesa, in più strati di intonaco a base di calce.
- #### RESTAURO DELLE LANTERNE CRUCIFORMI
5. SOSTITUZIONE DI VETRI ESISTENTI
Sostituzione di vetri esistenti con nuovi di tipologia opaca e geometricamente identici agli esistenti da applicare con sistemi idonei inclusi gli oneri per il fissaggio in conformità delle relative normative di sicurezza.
 6. RESTAURO DELLE PARTI METALLICHE
 - a) Carteggiatura delle vecchie vernici e spazzatura a mano delle zone ossidate ed integrazione delle parti mancanti giudicate inservibili;
 - b) ciclo di pitturazione costituito da applicazione di pittura antiruggine in più mani e verniciatura a due passate con pittura ferro-micacea colore grigio scuro del tipo opaco.
 7. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALAMPADE
Fornitura e posa in opera di portalampeade interni con fissaggio e alimentazione dei nuovi organi illuminanti, completi di linee di alimentazione dal quadro di zona, completo di interruttore di sezionamento conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza.

